


95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Projekt	Private legepladser	Oprettet af	Per Graversen
Projektnr.	XXXX	Oprettet	2. maj 2025, 08:23
GPS-koordinat	56.37318, 8.57498	Ændret af	Per Graversen
Koordinat	8.57498 56.37318 0.00000	Ændret	4. maj 2025, 11:43
Knyttet til GIS	Nej	Status	Afsluttet

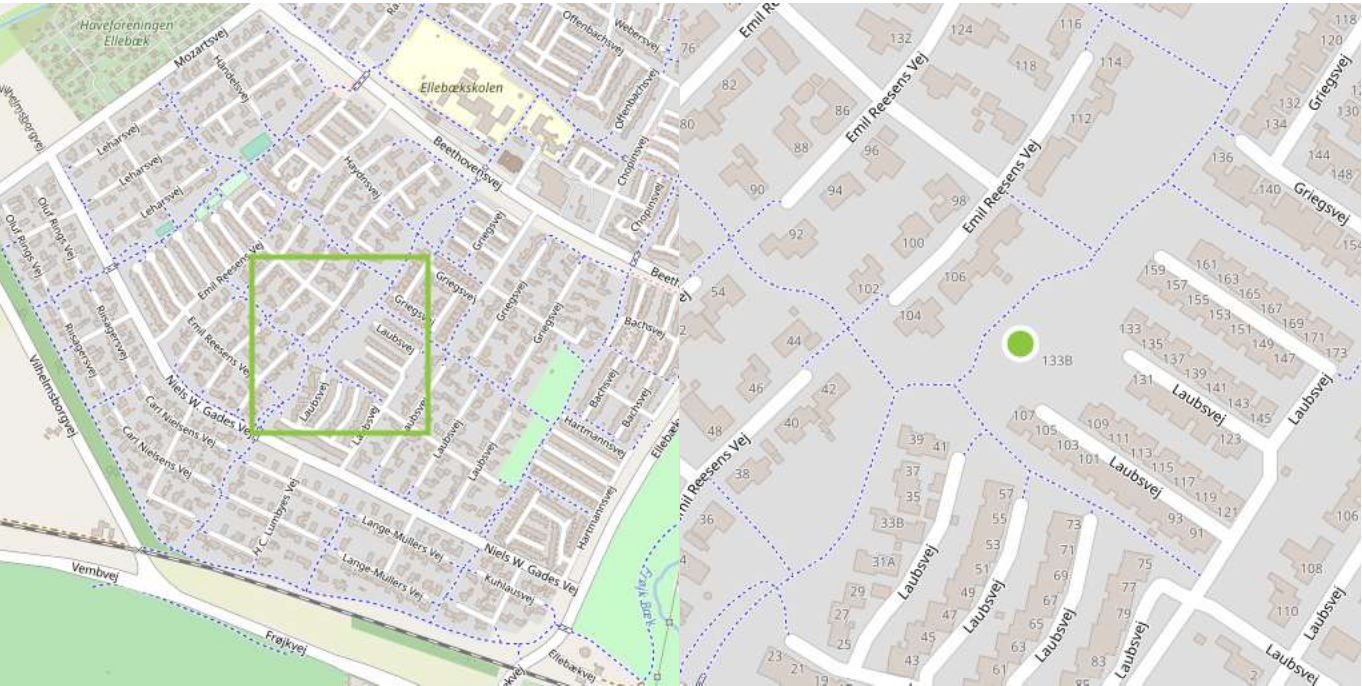

Dato for inspektion	02-05-2025
Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23	

Legepladsens Navn Ellebækejerlaug 2 Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23	
---	--

Praktisk info Adresse Laubsvej 107 7500 Holstebro. (Placeret på det grønne fælles areal). Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36	
--	--



1 - 2. maj 2025, 07:49 Legeplads ansvarlig Johnny Hollænder Riisagersvej 21 7500 Holstebro tlf. 28185161 E-mail. den-flyvende@yahoo.dk	OK
--	----

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

Status

Opsummering.

Der er 0 redskaber med mærket Rød
Der er 7 redskaber med mærket Gul
Der er 0 redskaber med mærket Grøn

Rød er redskaber hvor der er en eller flere afvigelse fra DS/EN 1176 der medfører et højt risikoniveau.
Gul er redskaber hvor der er en eller flere afvigelse fra DS/EN 1176 som giver et uønsket risikoniveau.
Grøn er redskaber med et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Bemærk:

Vedhæftede Legepladsinspektør certifikat fra Teknologisk Institut har intet med ovennævnte risikovurdering at gøre.
Certifikatet fra Teknologisk Institut gælder udelukkende vurderingen af redskaberne i forhold til de aktuelle/gældende standarder.



Det påhviler den til enhver tid værende ejer at vedligeholde og reparere sine legepladser mv., så de til en hver tid opfylder bygningsreglementets krav og, at der dermed er en tilfredsstillende sikkerhed mod personskader, jf. byggeloven § 17.

Kilde:

Byggereglement kapitel 16. punkt 5 vejledninger

Næste rettidige årlige hoved inspektion er senest d. 2. maj 2026

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:43

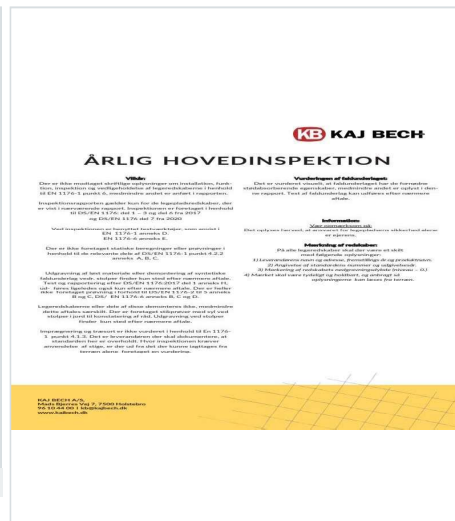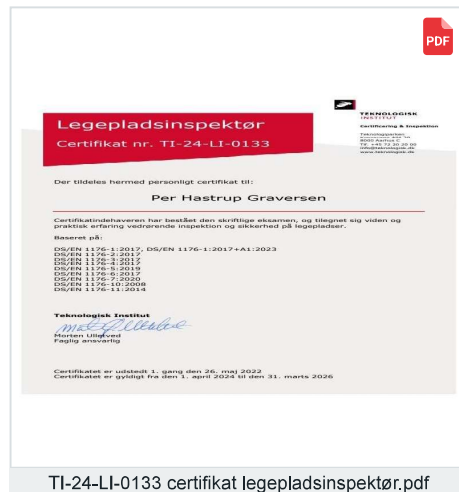

Årlig hovedinspektion - Ellebæk ejerlaugh 2 7500 Holstebro.pdf

Antal af farver

Rød

0. stk.

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:43

Gul

7. stk.

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:43

Grøn

0. stk.

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:43

Emne 1

Oversigts Billeder

Vippe, Dyr

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav
DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 07:51

Stødområder


Tilstand

Billede nr. 1a og 1b


Metaldeler skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet.

Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

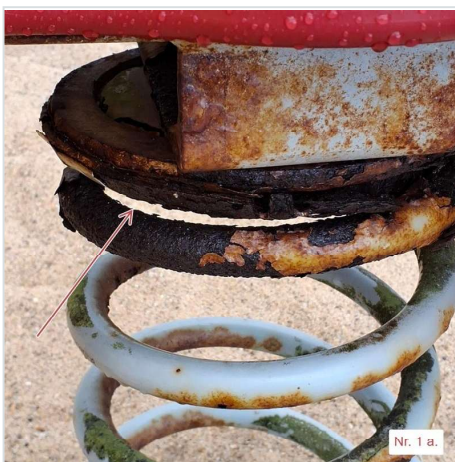

1 - 2. maj 2025, 07:51

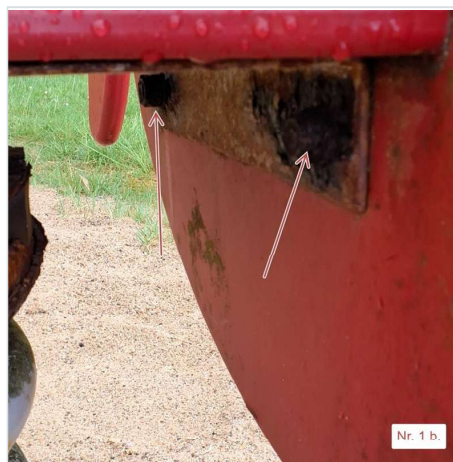

2 - 2. maj 2025, 07:51

Afskærmning og klemfælder

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23

Emne 2

Oversigts Billeder

Vippe, Dyr

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-6:2017 – Vipper og vippedyr

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2



1 - 2. maj 2025, 07:51


Stødområder	
Tilstand	

Billede nr. 2 a

Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet.

Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

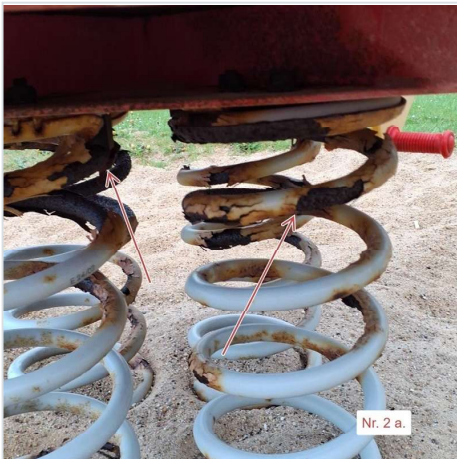

1 - 2. maj 2025, 07:52

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23

Emne 3

Oversigts Billeder	Legetårn
--------------------	----------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017- Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-3:2017 - Rutsjebaner

DS/EN 1176-7:2020 - Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2



1 - 2. maj 2025, 07:54

Stødområder

1 Tekst

Tekst

Tilstand.

Billede nr. 3 a

Manglende korrigerende vedligeholdelse.
redskabet er i stykker. reglen er nedbrudt af råd.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

Tilstand

Billede nr. 3 b

Der må ikke være samlinger på rutsjebaner, hvor der kan indføres skarpe genstande som f.eks. barberblade og glasskår.
Dette krav er ikke opfyldt her.

Kilde:

DS/EN 1176-3:2017 punkt 4.6 – Rutsjebanens overflade

Billede nr. 3 c

Redskabet er angrebet af råd.

Kilde: DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 - Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 3 d

Manglende korrigerende vedligeholdelse.

Redskabet er i stykker.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 3 e

Der må ikke være samlinger på rutsjebaner, hvor der kan indføres skarpe genstande som f.eks. barberblade og glasskår.
Dette krav er ikke opfyldt her.

Kilde:

DS/EN 1176-3:2017 punkt 4.6 – Rutsjebanens overflade

Billede nr. 3 f

Manglende korrigerende vedligeholdelse.


Redskabet er i stykker. brættet sidder ikke fast.

Kilde:


DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36


95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

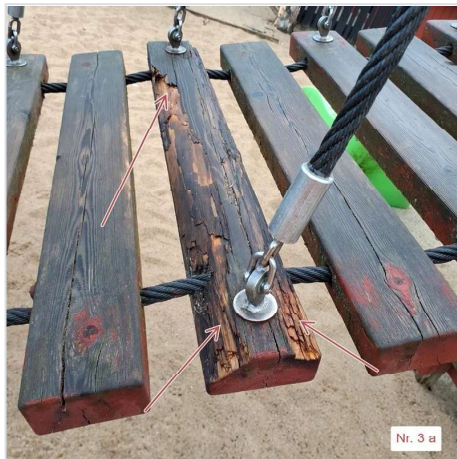


1 - 2. maj 2025, 07:54

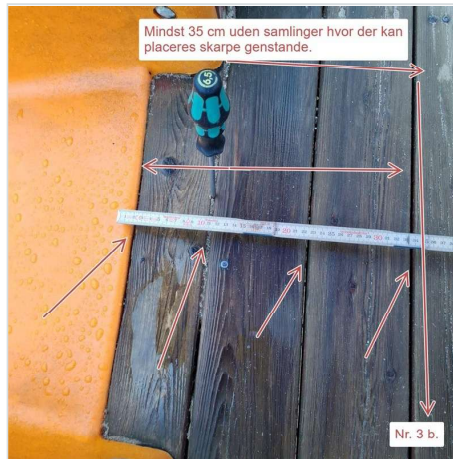

2 - 2. maj 2025, 07:56

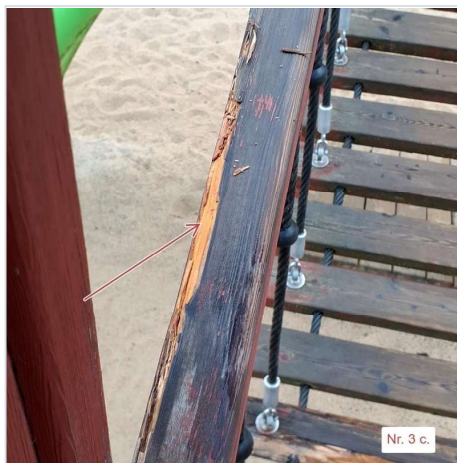


3 - 2. maj 2025, 07:57

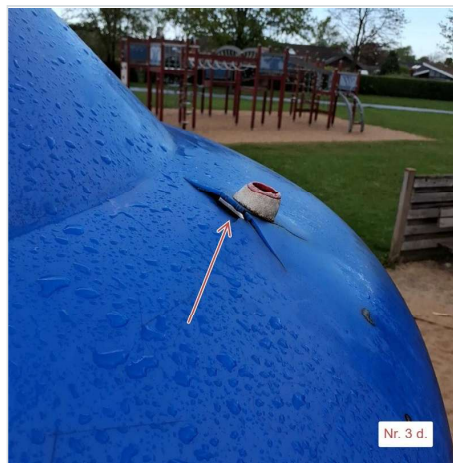

4 - 2. maj 2025, 07:57



5 - 2. maj 2025, 07:58

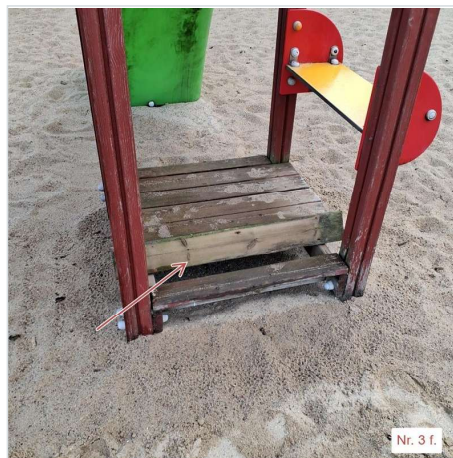

6 - 2. maj 2025, 07:59

Afskærmning og klemfælder

Billede nr. 3 g, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k og 3 L

Risiko for fastklemning af fingre.

Der må ikke være åbninger mellem 8- og 25 mm, som kan fange børns fingre. Hvis der er risiko for fald til et laver liggende stødområde eller hvis der er tvungenbevægelse.

På billedet ses afprøvning med prøvedorn.

Her er der risiko for fastklemning af fingre.

Kilde:


DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.7.6 – Fastklemning af fingre

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2




1 - 2. maj 2025, 07:55

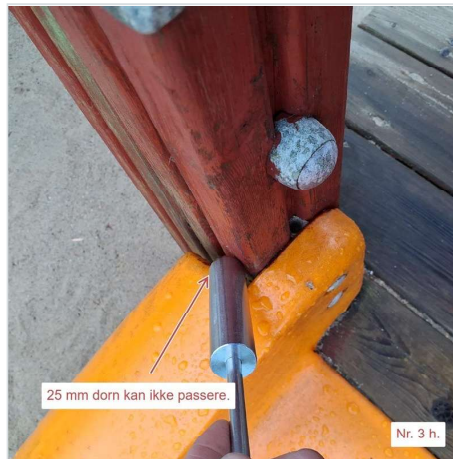

2 - 2. maj 2025, 07:55



3 - 2. maj 2025, 07:57

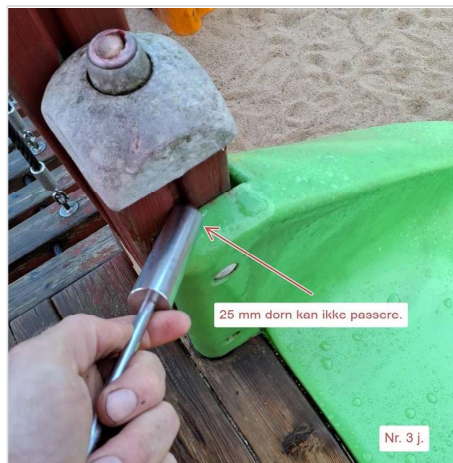

4 - 2. maj 2025, 07:58



5 - 2. maj 2025, 07:58



6 - 2. maj 2025, 07:58

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23

Emne 4

Oversigts Billeder

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-2:2017 - Gynger

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Gynge

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Information om gyngen:

Gyngeophængshøjden er målt til 148 cm.

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 08:00



2 - 2. maj 2025, 08:01

Stødområder

Tilstand

Billede nr. 4 a.

Redskabet er angrebet af råd.

Kilde: DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 - Korrigerende vedligeholdelse

Billede nr. 4 b

Metaldeler skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet.


Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Billede nr. 4 c og 4 d


Gruppegynger skal have en sekundær sikring af sædet.

Dette krav er ikke opfyldt her.

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

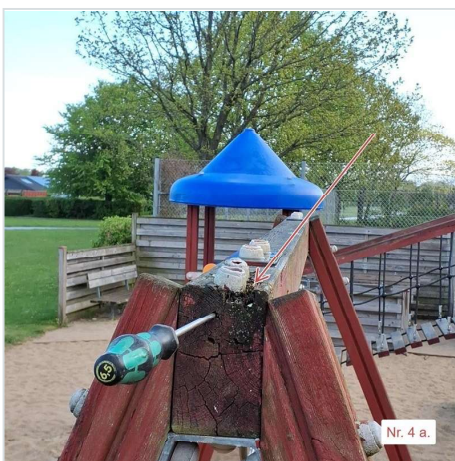


1 - 2. maj 2025, 08:03

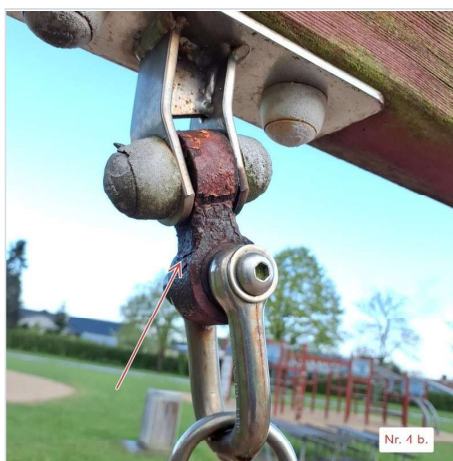


2 - 2. maj 2025, 08:03

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

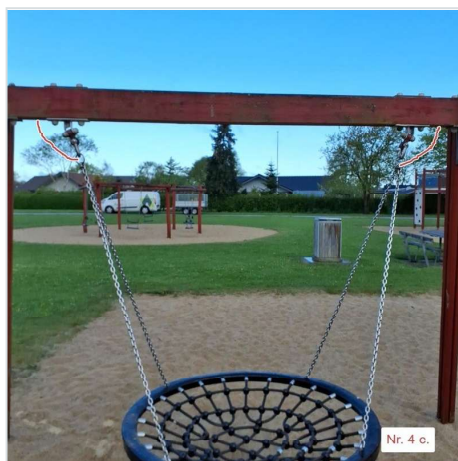

3 - 2. maj 2025, 08:03

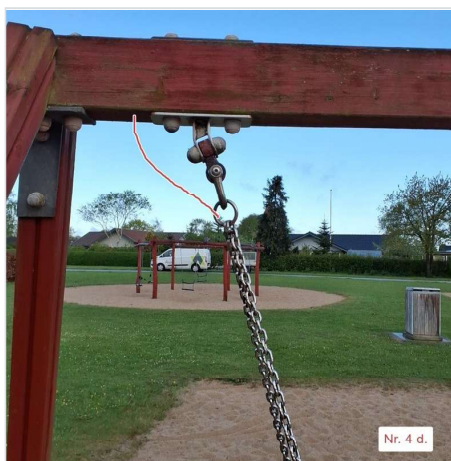

4 - 2. maj 2025, 08:03

Afskærmning og klemfælder

Billede nr. 4 e og 4 f

Frihøjde for Gruppegyngesæder.

Frihøjden mellem faldunderlaget og underkant af gyngesæde skal mindst være 40 cm målt i den mest ugunstige stilling på plant faldunderlag. Her er der målt 34,5 cm.

Kilde:

DS/EN 1176-2:2017 punkt 4.2 – Frihøjde

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 08:05



2 - 2. maj 2025, 08:06

Sikkerhedsniveau

Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23

Emne 5

Oversigts Billeder

Redskabet er vurderet ud fra følgende:

DS/EN 1176-1:2017 – Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176-2:2017 - Gynger

DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Information om gyngen:

Gyngeophængshøjden er målt til 158 cm og 151 cm.

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

Gynge

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2



1 - 2. maj 2025, 08:09

Stødområder

Tilstand

Billede nr. 5 a og 5 b

For type 4 gynger, skal afstanden mellem ophængspunkterne i overliggeren være lig med eller større end 30% af ophængshøjden + afstanden mellem ophængspunkterne på gyngesædet.

Her er afstanden målt til 63 cm og afstanden skal mindst være 82,4 hvor ophængshøjden er 158 cm.

Kilde:

DS/EN 1176-2:2017 punkt 4.4.2 – Gyngesæders Sideværtsstabilitet

Billede nr. 5 c

Manglende korrigerende vedligeholdelse.

Gyngelejerne er meget slidte, risiko for brud.


Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 08:10

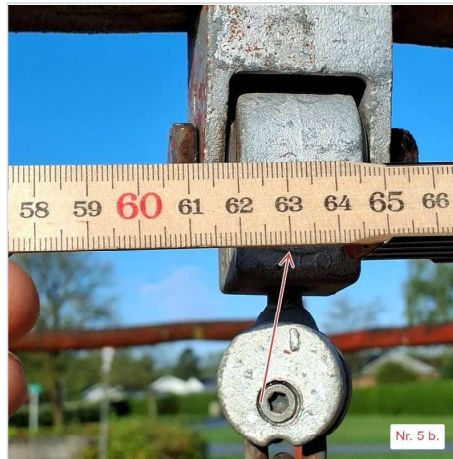

2 - 2. maj 2025, 08:11



3 - 2. maj 2025, 08:11

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:23

Emne 6

Oversigts Billeder	Legetårn
--------------------	----------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
DS/EN 1176-1:2017 - Generelle sikkerhedskrav
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt. Mærkningen kan ikke læses.
Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber

Information om redskabet.
Den Frifaldhøjde ved brandmandsstangen er 196 cm,
Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 08:12



2 - 2. maj 2025, 08:13

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2



3 - 2. maj 2025, 08:13

Stødområder

Billede nr. 6 a, 6 b, 6 c og 6 d.

Mangelfuld forebyggelse af faldulykker.

Der skal være et stødområde omkring redskabet med stødabsorberende faldunderlag med en udstrækning på mindst 2/3 af den frifaldhøjde + 50 cm når den frifaldhøjde er over 150.

Her er den fri faldhøjde målt til 196 cm. så stødområdets udstrækning skal være mindst 180,67 cm. her er der målt ca. 170 - 175 cm.

Kilde:

DS/EN 1176-1 punkt 4.2.8.2.4 - Stødområdets udstrækning
(Når FH > 150 cm til 3000 cm) cm

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 08:15



2 - 2. maj 2025, 08:15



3 - 2. maj 2025, 08:15



4 - 2. maj 2025, 08:15

Tilstand

Billede nr. 6 e og 6 f

Ståltøve der anvendes til klatretøve og klatrenet og hængetøve mm, skal være beklædt med tråd så der ikke slides

Dalux Field

Udskrevet 4. maj 2025, 12:02
Per Graversen

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

direkte på stålwirene i rebet.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 4.2.12.4- Ståltøve.

Billede nr. 6 g

Manglende rutinemæssig vedligeholdelse

Træværket trænger til overfladebehandling.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Billede nr. 6 h

Metaldelen skal være bestandig over for atmosfæriske påvirkninger eller have en overfladebehandling, der er det. Her er stålet rustet.

Kilde: DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.1.4 - Metaller

Billede nr. 6 i

Der mangler en prop til afdækning af møtrik.

Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.1 – Rutinemæssig vedligeholdelse

Billede nr. 6 j og 6 k


Manglende korrigerende vedligeholdelse.

fastgørelseselementer er meget slidte, risiko for brud.


Kilde:

DS/EN 1176-7:2020 punkt 7.2 – Korrigerende vedligeholdelse


/Endret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

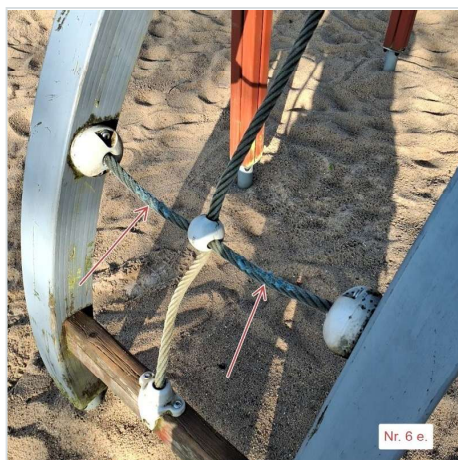


1 - 2. maj 2025, 08:17

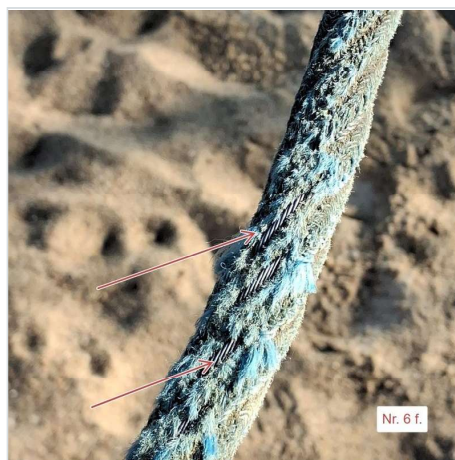

2 - 2. maj 2025, 08:17

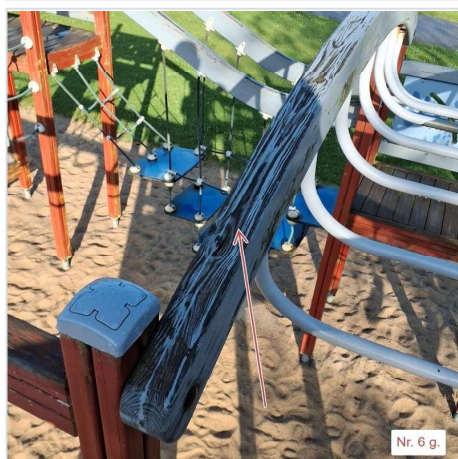


3 - 2. maj 2025, 08:19

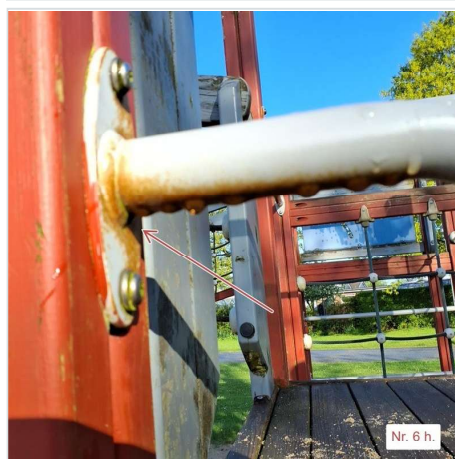

4 - 2. maj 2025, 08:20



5 - 2. maj 2025, 08:20

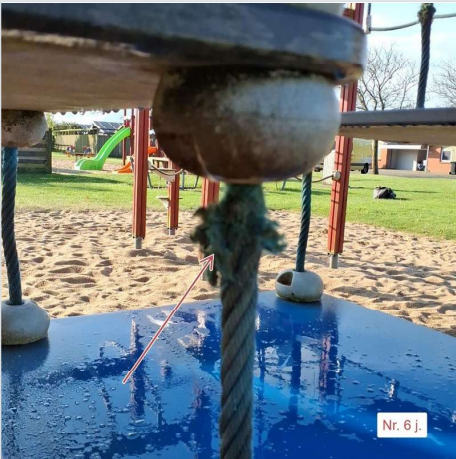

6 - 2. maj 2025, 08:22



7 - 2. maj 2025, 08:22

Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	

Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:32

Emne 7

Oversigts Billeder	Legehus
--------------------	---------

Redskabet er vurderet ud fra følgende:
DS/EN 1176-1:2017 - Generelle sikkerhedskrav
DS/EN 1176-7:2020 – Drift og vedligeholdelse

Redskabet er ikke mærket korrekt.
Kilde:
DS/EN 1176-1:2017 punkt 7.1 – Identifikation af redskaber
Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2



1 - 2. maj 2025, 08:29

Stødområder

Tilstand

Billede nr. 7 a og 7 b

Der må ikke være skarpe kanter.

Det skønnes, at hvis barnet utilsigtet støder mod kanten, kan det forårsage en flænge i huden.

Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Billede nr. 7c

Risiko for sårskader.

Der må ikke være udstikkende dele, som børnene kan komme til at rive sig på.


Kilde:

DS/EN 1176-1:2017 punkt 4.2.5 – Redskabers finish

Ændret af Per Graversen, 4. maj 2025, 11:36



1 - 2. maj 2025, 08:29

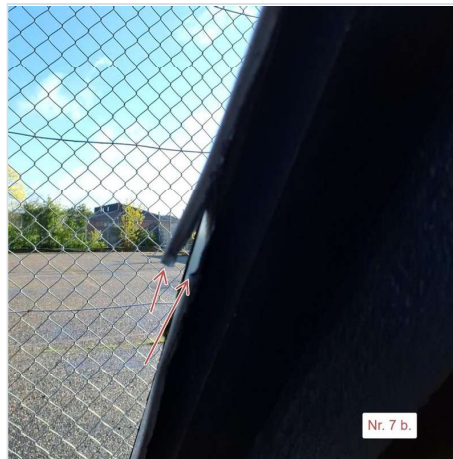

2 - 2. maj 2025, 08:29



3 - 2. maj 2025, 08:30	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Ændret af Per Graversen, 2. maj 2025, 08:32	
Emne 8	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 9	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 10	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 11	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 12	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 13	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Sikkerhedsniveau	
Emne 14	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 15	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 16	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 17	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 18	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 19	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 20	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 21	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 22	
Oversigts Billeder	

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 23	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 24	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 25	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 26	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 27	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 28	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 29	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	
Sikkerhedsniveau	
Emne 30	
Oversigts Billeder	
Stødområder	
Tilstand	
Afskærmning og klemfælder	

95637-2025-LP1 95637 - Ellebæk Ejerlaugh 2

Sikkerhedsniveau

Dalux Field

Udskrevet 4. maj 2025, 12:02
Per Graversen



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf. +45 72 20 20 00
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Legepladsinspektør

Certifikat nr. TI-24-LI-0133

Der tildes hermed personligt certifikat til:

Per Hastrup Graversen

Certifikatindehaveren har bestået den skriftlige eksamen, og tilegnet sig viden og praktisk erfaring vedrørende inspektion og sikkerhed på legepladser.

Baseret på:

DS/EN 1176-1:2017, DS/EN 1176-1:2017+A1:2023
DS/EN 1176-2:2017
DS/EN 1176-3:2017
DS/EN 1176-4:2017
DS/EN 1176-5:2019
DS/EN 1176-6:2017
DS/EN 1176-7:2020
DS/EN 1176-10:2008
DS/EN 1176-11:2014

Teknologisk Institut

Morten Ulletved
Faglig ansvarlig

Certifikatet er udstedt 1. gang den 26. maj 2022
Certifikatet er gyldigt fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2026

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION

Vilkår:

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6, medmindre andet er anført i rapporten.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende rapport. Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176: del 1 – 3 og del 6 fra 2017 og DS/EN 1176 del 7 fra 2020

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i
EN 1176-1 anneks D.
EN 1176-6 anneks E.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2 anneks A, B, C.

Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag vedr. stolper finder kun sted efter nærmere aftale. Test og rapportering efter DS/EN 1176:2017 del 1 anneks H, ud- føres ligeledes også kun efter nærmere aftale. Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 til 5 anneks B og C, DS/ EN 1176-6 anneks B, C og D.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt. Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til En 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Vurderingen af faldunderlaget:

Det er vurderet visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport. Test af faldunderlag kan udføres efter nærmere aftale.

Information:

Vær opmærksom på:

Det oplyses herved, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Mærkning af redskaber:

På alle legeredskaber skal der være et skilt med følgende oplysninger:

- 1) Leverandørens navn og adresse, fremstillings år og produktnavn.
- 2) Angivelse af standardens nummer og udgivelsesår.
- 3) Markering af redskabets nedgravningsdybde (niveau – 0.)
- 4) Mærket skal være tydeligt og holdbart, og anbragt så oplysningerne kan læses fra terræn.